

## Sauter GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen Correo electrónico: sohn.com

Tel. : +49-[0]7433- 9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 info@kern- Internet: www.sauter.eu

# Instrucciones de uso Banco de pruebas premium motorizado con motor paso a paso

# SAUTER TVS

Versión 2.1 11/2021 ES



hadradaadhaad

MEDICIÓN PROFESIONAL

TVS-BA-es-2121



## SAUTER TVS

V. 2.1 11/2021

Instrucciones de uso Banco de pruebas premium motorizado con motor paso a paso

Le felicitamos por la compra del banco de pruebas SAUTER TVS Premium con motor paso a paso. Esperamos que disfrute de su sistema de medición de calidad con su amplia gama de funciones y su alta reproducibilidad. Si se utiliza correctamente, este producto de alta calidad le dará muchos años de servicio.

Para preguntas, deseos o sugerencias estamos siempre a su disposición.

Índice de contenidos:

1	Introducción	
2	Alcance de la entrega	3
3	Peso y dimensiones	3
4	Comprobar antes de usar	4
5	Posibles aplicaciones	4
6	Datos técnicos	5
7	Panel de control	6
8	Aplicación	7
8.1	Compruebe antes de iniciar la medición/prueba	7
8.2	Ajuste de la velocidad	7
8.3	Ciclos preestablecidos	7
8.4	Conexión RS 232	7
8.5	Interruptor de fin de carrera	7
9	Instrucciones generales de seguridad	8
10	Instrucciones de montaje del sistema de pruebas	10
10.1	con célula de carga interna (TVS 5000N240 y TVS 10KN100)	
10.2	con célula de carga externa (TVS 5000N240 y TVS 10KN100)	
10.3	con célula de carga externa (TVS 20KN100, 30KN80 y 50KN80)	
10.4	Cableado del banco de pruebas (independiente del modelo)	
10.5	Cableado del TVS con un dispositivo de medición de fuerza y longitud	

## 1 Introducción

A diferencia del TVM-N, el banco de pruebas TVS tiene un motor paso a paso. Esto permite controlar el movimiento con gran precisión y el motor paso a paso permite velocidades muy bajas incluso con cargas muy elevadas. El uso de un motor paso a paso permite un posicionamiento muy preciso y la velocidad es siempre la misma, independientemente de la carga. Además, el uso de un motor paso a paso garantiza un arrangue y una parada preciso, incluso a altas velocidades y cargas, sin que se produzca una sobrecarga. La velocidad se puede ajustar con gran precisión en el panel de control. Todos los dispositivos de medición de fuerza SAUTER pueden montarse en el banco de pruebas TVS Premium. También cuenta con columnas guía más largas de serie, que permiten un mayor espacio de trabajo horizontal para las mediciones. El espacio de trabajo ampliado permite utilizar todas las opciones de montaje en el banco de pruebas sin afectar significativamente al espacio de trabajo. El software y los accesorios son ofrecidos por SAUTER como opciones, para darle la mayor flexibilidad posible en la configuración de su equipo de medición. No dude en preguntar a SAUTER.

## 2 Alcance de la entrega

- SAUTER TVS
- Cable de alimentación
- Instrucciones de uso
- Accesorios (según el modelo)

## 3 Peso y dimensiones

Banco de	TVS	TVS	TVS	TVS	TVS
pruebas	5000N240	10KN100	20KN100	30KN80	50KN80
Dimensiones	400x250x	450x250x	480x295x	400x250x	490x295x
(LxAxA)	1550 mm	1550 mm	1680 mm	1550 mm	1680 mm
Peso	72kg		91kg		131kg
Embalaje		caja	a de madera ro	busta	

## 4 Comprobar antes de usar

Una vez recibido el banco de pruebas, debe comprobarse previamente si se han producido daños durante el transporte, ya sea el embalaje exterior, la carcasa metálica, otras piezas o incluso el propio banco de pruebas. En caso de que se aprecie algún daño, notifíquelo inmediatamente a SAUTER GmbH.

## 5 Posibles aplicaciones

El banco de pruebas TVS está diseñado de tal manera que puede alojar la mayoría de los dispositivos de medición de fuerza SAUTER sin mayor dificultad. Tiene una amplia gama de aplicaciones y puede funcionar manualmente. También puede realizar funciones individuales de forma independiente. Se trata, por ejemplo, del ajuste de la velocidad sin escalonamiento, el movimiento automático de subida y bajada con preajuste de las repeticiones (hasta 1000 ciclos). Puede utilizarse para el ensayo de materiales en las industrias del metal, el plástico y el textil. Además, se puede manejar con el software SAUTER (AFH) y se puede controlar cómodamente desde allí mediante un ordenador. Este software también es capaz de documentar la fuerza, el tiempo y la distancia. La operación sólo es posible con un medidor de fuerza FH, ya que aquí se pueden aprovechar las posibilidades de ajuste del mismo, por ejemplo para proteger el banco de pruebas de la sobrecarga con el valor STOP.

- Seleccione el banco de pruebas correcto para la fuerza máxima que necesita. Adapte el medidor de fuerza utilizado a la fuerza máxima o tenga especial cuidado al ajustar el recorrido. (Posible destrucción del medidor de fuerza)
- No intente abrir, reparar o modificar el dispositivo bajo ninguna circunstancia. Póngase en contacto con SAUTER GmbH.
- El banco de pruebas no es apto para funcionar en un entorno húmedo. Evite la penetración de humedad en la carcasa bajo cualquier circunstancia.
- No utilice objetos afilados para accionar los botones.
- Utilice los anillos de límite del banco de pruebas para controlar el recorrido. El ajuste preciso de la distancia de desplazamiento mediante los anillos limitadores evita, que se dañe el banco de pruebas y el dispositivo de medición de fuerza utilizado.
- De vez en cuando, moje las varillas con un aceite lubricante.

Apague el banco de pruebas y saca el enchufe de red, si no va a utilizarlo durante mucho tiempo.

## 6 Datos técnicos

Banco de pruebas	TVS 5000N240	TVS 10KN100	TVS 20KN100	TVS 30KN80	TVS 50KN80
Fuerza máxima	5.000 N	10.000 N	20.000 N	30.000 N	50.000N
Rango de velocidad	1-240 mm/min	1-200 mm/min	1-70 mm/min	1-70 mm/min	1-70 mm/min
Precisión de la velocidad	1-100 mm/min ±2 mm/min; > 100 mm/min ±10%.			±10%.	
Recorrido máximo	210mm				
Número máximo de ciclos	no 1000				
Tensión nominal	220V 50/60Hz				
Corriente nominal	1,5A				
Fusible	3A				
Temperatura de trabajo	10-30°C				
Temperatura de almacenamiento y transporte.	-5°C~40°C				
Humedad relativa	15%~80%				

## 7 Panel de control



Función	Explicación		
Interruptor principal:	Encendido y apagado del banco de		
	pruebas		
Pulsador direccional bacia APPIRA:	La corredera inferior se mueve hacia		
	arriba (mientras esté pulsada)		
Pulsador direccional bacia ABA IO:	La corredera inferior se desplaza hacia		
	abajo (mientras esté pulsada)		
Botón de naro:	En el modo automático el movimiento		
	se detiene		
Botón giratorio de velocidad:	Regulación de la velocidad de		
	elevación		
Modo manual / automático:	Elección entre movimiento manual o		
	automático		
	Aquí se puede preajustar un número		
	con la ayuda de los contadores📥, los		
Visualización de los ciclos preestablecidos:	contadores 🚩 y la selección de la		
F	posición del contador <mark> &lt;&lt;</mark> , cuántos ciclos		
	se van a ejecutar.		
Visualización de los ciclos	Aquí se muestra el número de ciclos		
conducidos:	completados		
Tecla de puesta a cero:	Los ceros de los ciclos se ejecutan 🧿		

El movimiento del banco de pruebas está definido por los anillos limitadores inferior y superior. Estos anillos limitadores deben reajustarse para cada prueba.

## 8 Aplicación

## 8.1 Compruebe antes de iniciar la medición/prueba

- Cableado, conexión La pantalla parpadea 5 veces
- Probar el movimiento sin muestra de ensayo, accionando manualmente los finales de carrera para comprobar su funcionamiento.
- Pruebe el movimiento automático. Pulse el botón de modo manual/automático, el indicador de modo automático se ilumina. Ajuste los ciclos (evite el ajuste "1"), inicie la ejecución de la prueba con el botón Arriba o Abajo. Al final de los ciclos, el banco de pruebas se detiene y hace sonar una alarma 3 veces, prueba completada.

## 8.2 Ajuste de la velocidad

La velocidad se puede ajustar de forma continua hasta el máximo. La velocidad ajustada puede leerse en la pantalla.

## 8.3 Ciclos preestablecidos

Se puede preajustar un número de ciclos en el banco de pruebas. El valor preestablecido se muestra en la zona inferior. Se puede ajustar mediante las teclas Contador , Contador y Selección Posición del contador . El número de la "carrera" aparece en la zona superior. El contador se puedeponer a cero con la tecla de puesta a cero .

## 8.4 Conexión RS 232

El banco de pruebas tiene dos conexiones de 9 pines para conectar un medidor de fuerza y una conexión para la comunicación con el ordenador. El banco de pruebas puede manejarse con el software SAUTER AFH. Esto permite ajustar el control del movimiento y el número de ciclos directamente en el PC. El software puede utilizarse para evaluar los datos en términos de fuerza-tiempo o fuerza-desplazamiento. En la conexión para el dispositivo de medición de fuerza, el banco de pruebas puede controlarse con un dispositivo de medición de fuerza de la serie FH, para que no se produzca sobrecarga.

## 8.5 Interruptor de fin de carrera

En el modo manual, el movimiento se detiene cuando se alcanza el final de carrera. En el modo automático, el movimiento se detiene en el final de carrera durante unos 5 segundos y luego continúa el movimiento en la otra dirección. Para que el ensayo/inspección se desarrolle sin problemas, debe asegurarse de alinear los anillos de límite con mucha precisión, para no destruir la muestra de ensayo o el equipo de ensayo si el recorrido es demasiado largo/corto.

## 9 Instrucciones generales de seguridad

#### **ADVERTENCIA**

#### Riesgo de lesiones debido a la anulación de las funciones de los resguardos.

Las funciones sin tensión de los resguardos pueden provocar graves daños.

provocar lesiones.

• No anule nunca las funciones de los dispositivos de protección, ni por sí mismo ni a través de terceros.

- No realice nunca pruebas con los protectores desenganchados.
- No manipule nunca los dispositivos de protección.
- Cumplir con todas las instrucciones de seguridad.

#### **ADVERTENCIA**

Riesgo de lesiones por la caída de piezas.

La caída de piezas puede causar lesiones graves.

- Utilizar sólo equipos de elevación adecuados y técnicamente perfectos.
- Utilizar equipos de elevación con suficiente capacidad de carga.

• Sujetar cuidadosamente las piezas individuales y los conjuntos más grandes con el mecanismo de elevación.

- Asegure las piezas individuales y los conjuntos más grandes con un mecanismo de elevación.
- Asegúrese de que no hay peligro por el polipasto.
- Levante lentamente las piezas individuales y los conjuntos más grandes.

#### **ADVERTENCIA**

#### Peligro de lesiones por componentes giratorios.

La unidad puede arrancar automáticamente. Componentes giratorios, como los husillos de la transmisión

de la cruceta o del extensómetro puede atrapar el pelo largo, la ropa suelta, así como las mangas o las joyas. Esto puede provocar lesiones graves.

- Trabajar sólo con ropa de mangas ajustadas.
- Está prohibido llevar joyas mientras se trabaja en el sistema de pruebas.
- Utilizar red para el pelo si es necesario.
- Llevar un equipo de protección adecuado



ADVERTENCIA		
	<ul> <li>Peligro de vuelco por el uso de muestras pesadas.</li> <li>En el caso de las muestras pesadas que se insertan fuera del centro, así como a través de comportamiento puede inclinar el sistema de prueba.</li> <li>Asegúrese de que el sistema de prueba se sostiene de forma segura.</li> <li>Nunca utilice el sistema de prueba como ayuda para escalar.</li> </ul>	

#### **ADVERTENCIA**



Riesgo de lesiones por descarga eléctrica.

Existe riesgo de lesiones al limpiar el sistema eléctrico con paños húmedos.

por una descarga eléctrica.

- Desconecte la alimentación con el interruptor principal.
- Desenchufe la clavija de la red.
- No utilice paños de limpieza húmedos.
- Utilice siempre sólo paños secos o humedecidos.

#### **PRECAUCIÓN**

#### Riesgo de lesiones.

Existe riesgo de lesiones al trabajar en/con el sistema de pruebas.

- Cumplir con la normativa nacional aplicable y vinculante sobre la prevención de accidentes.
- . Respetar las normas técnicas reconocidas de seguridad y protección del medio ambiente. trabajo profesional.
- Cumplir con las normas de seguridad y protección de la salud durante el
- La provisión de equipos de trabajo y su uso.
- Respetar las normas de la empresa, como la supervisión y las obligaciones de información.
- Lea completamente las instrucciones de uso.
- Lea el manual de instrucciones y las hojas de datos de los componentes externos por completo.
- Respete todas las indicaciones de seguridad del manual de instrucciones.
- Respete todas las señales de seguridad colocadas en el sistema de prueba.
- Lleve siempre el equipo de seguridad adecuado.

#### ΝΟΤΑ

Los trabajos en el sistema de pruebas sólo pueden ser realizados por especialistas cualificados para ello.

se lleve a cabo.

#### NOTA

Sólo se permite que un operador trabaje en el sistema de prueba a la vez.

- Durante el funcionamiento, el puesto de trabajo del operario está situado frente a la

## 10 Instrucciones de montaje del sistema de pruebas

## 10.1 con célula de carga interna (TVS 5000N240 y TVS 10KN100)



 Forzar las galgas con sensor interno a la cruceta con la ayuda de las placas adaptadoras (4 tornillos cilíndricos M3x8).

• (Aquí como ejemplo con un FH 500)

### 10.2 con célula de carga externa (TVS 5000N240 y TVS 10KN100)

 Soporte de montaje AFM 41 con 4x M6x35 (negro) con arandela y arandela de presión en el travesaño Tornillos





• La célula de carga externa se monta en el soporte AFM 41 con un tornillo M12x40, incluido en el suministro.

• Conexión de la célula de medición a la unidad de visualización del medidor de fuerza (Aquí como ejemplo con un FH 1K)

### 10.3 con célula de carga externa (TVS 20KN100, 30KN80 y 50KN80)

- La célula de carga externa se monta en el soporte AFM 41 con un tornillo M12x80 (para TVS 20KN, TVS 30KN y TVS 50KN), incluido en el suministro.
- (Aquí como ejemplo con un FH 20K)



#### 10.4 Cableado del banco de pruebas (independiente del modelo)



• El medidor de fuerza atornillado al banco de pruebas se conecta ahora al banco de pruebas en el puerto del equipo mediante el cable RS232.

- Con un cable RS232 del banco de pruebas (puerto de ordenador) a un Convertidor RS232-USB
- Desde el adaptador con un Cable alargador USB al PC



#### 10.5 Cableado del TVS con un dispositivo de medición de fuerza y longitud

- Cablear el medidor de fuerza como ya se ha descrito en los puntos anteriores del apartado 10.
- Conecte el codificador lineal al PC mediante el cable USB (sólo para codificadores lineales LD).